

## Guía de actualización OTA del producto

### 1. 【Preparación】


- a) Android con Bluetooth en funcionamiento Teléfono móvil.
- b) la marca subsidiaria de i nfoSVC Ruizhen que se encuentra listo para ser actualizado .
- c) Descargue el paquete de instalación del software OTA\_Telink en su teléfono móvil.
- d) Descarga el programa de recogida de basura correspondiente en tu móvil
- e) Actualmente no se admite la actualización mediante teléfonos iOS.**

### 2. 【Pasos】


Descargue el paquete de instalación OTA, actualice el archivo Bin – instale OTA – el dispositivo de destino ingresa al modo OTA – seleccione el archivo bin, Actualización OTA

### 3. 【Preparación de la actualización】

- a) Cerrar la configuración de actualización pendiente.
- b) Encienda el dispositivo que desea actualizar y acceda al modo de actualización siguiendo los pasos a continuación. El proceso varía según el dispositivo y se puede dividir en tres situaciones principales. Realice la operación correspondiente según el modelo del producto. Si tiene alguna duda, consulte con el fabricante o su distribuidor local.
  - i. Método 1: Mantenga pulsado el botón "SET" mientras enciende el dispositivo. Este método es compatible con los siguientes productos:

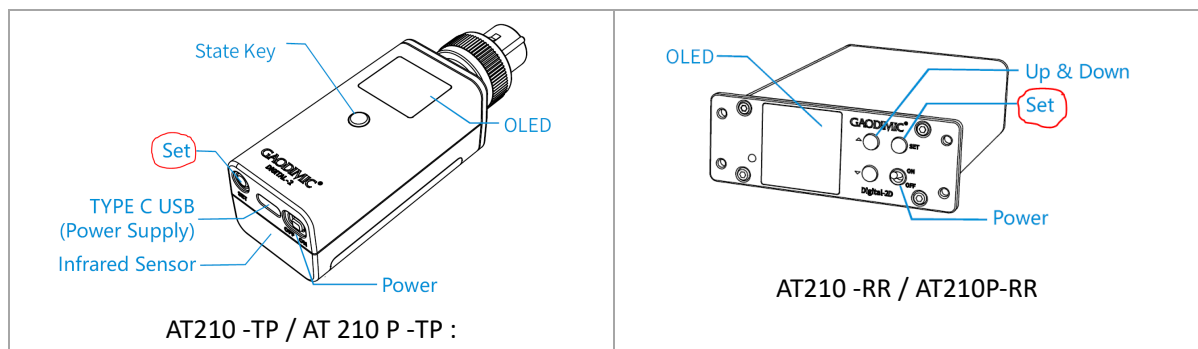


- i. Método 2: Mantenga pulsado el botón "Menú" mientras enciende el dispositivo. Este método es compatible con los siguientes productos:

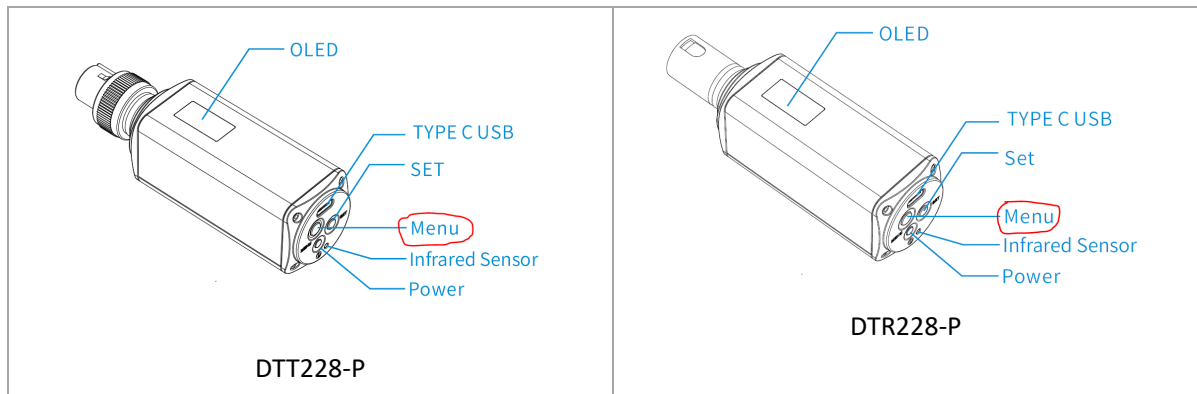


ii. Método 3 : Mantenga pulsadas otras teclas mientras enciende el dispositivo. Este método es aplicable a los siguientes productos:


1. Después de encender el dispositivo DWM223/DWM224 , continúe presionando y manteniendo presionado el botón " Encendido " :

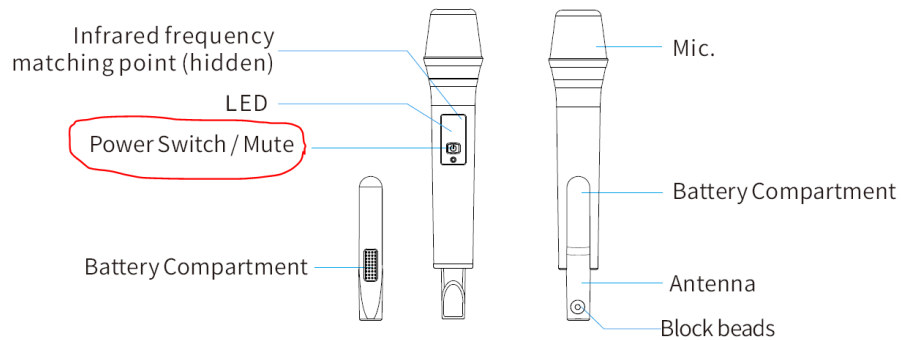


2. Después de encender el receptor DTR 225-1 TE, continúe presionando y manteniendo presionado el botón "Interruptor" :

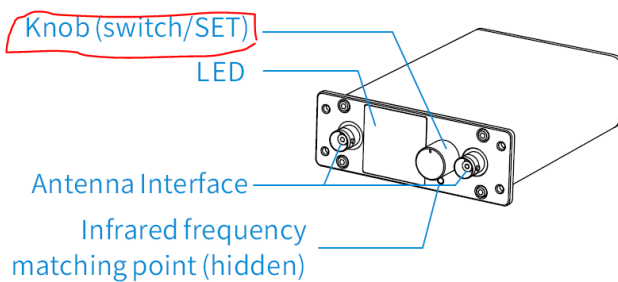

3. " Izquierda " en el receptor DTR 228-1 R y enciéndalo al mismo tiempo:

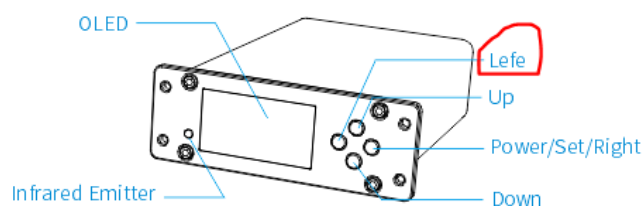

4. transmisor DWM223/DWM224 , mantenga presionados los botones " SET " + "Selection" para encender el transmisor al mismo tiempo:

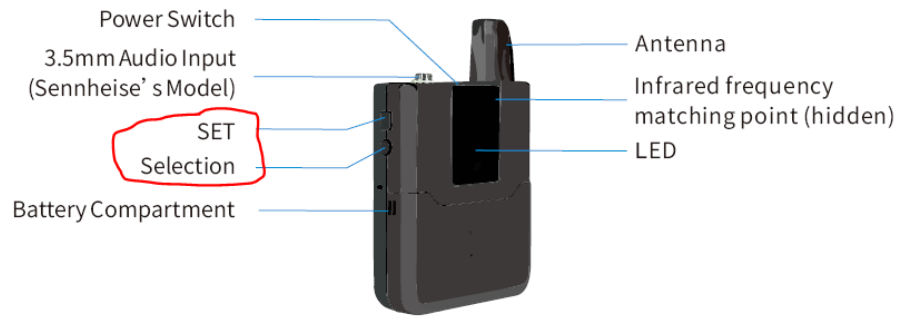

- iii. Método 3: El dispositivo con gabinete estándar de 9" no admite la actualización OTA. Debe desmontar la carcasa y conectar la PCBA interna mediante puentes para actualizar el software.


Después de completar las operaciones anteriores, la máquina ingresa al modo de actualización OTA y la actualización OTA se puede realizar a través de la conexión Bluetooth del teléfono móvil.

#### 4. 【OTA Instalación de la aplicación】


- a) El software de actualización OTA se llama: OTA\_Telink.apk y se puede descargar a través de iWeex y el sitio web oficial de Gaodumic: <http://www.gaodumic.com/OTA>  
<http://www.iweex.cn/OTA>



- b) OTA\_Telink descargado en su teléfono y registre el directorio de almacenamiento.

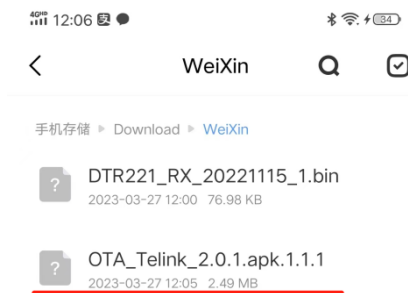


- c) Abra el directorio de almacenamiento del teléfono, busque el paquete de instalación de OTA\_Telink y cambie la extensión del archivo a "\*.apk". (Si el nombre del archivo es "OTA\_Telink.apk", no es necesario).
- d) Haga clic en OTA\_Telink.apk e instálelo en su teléfono

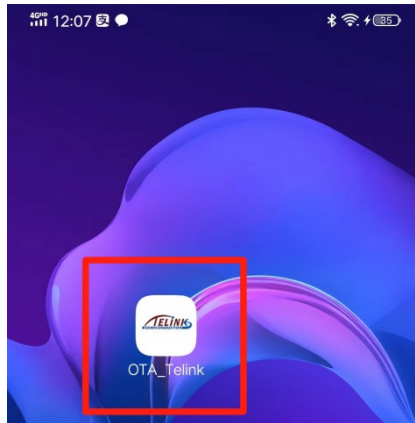


## 5. [Actualización OTA]


- a) Descargue el paquete de software de actualización correspondiente al dispositivo

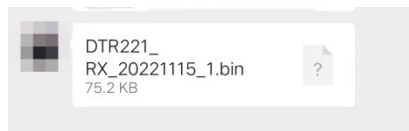

- b) Abra la aplicación, actualícela, seleccione el dispositivo (cuanto más cerca esté el teléfono del dispositivo, mayor será el valor Rssi ), seleccione el dispositivo con el nombre correspondiente, generalmente solo hay uno, el nombre de Bluetooth de la granada generalmente es GAODIMIC\_DT228\_TX, haga clic para ingresar a la página siguiente

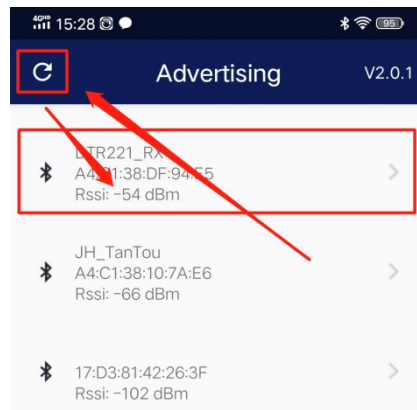


- c) Establezca la velocidad al máximo y haga clic para seleccionar el archivo bin guardado

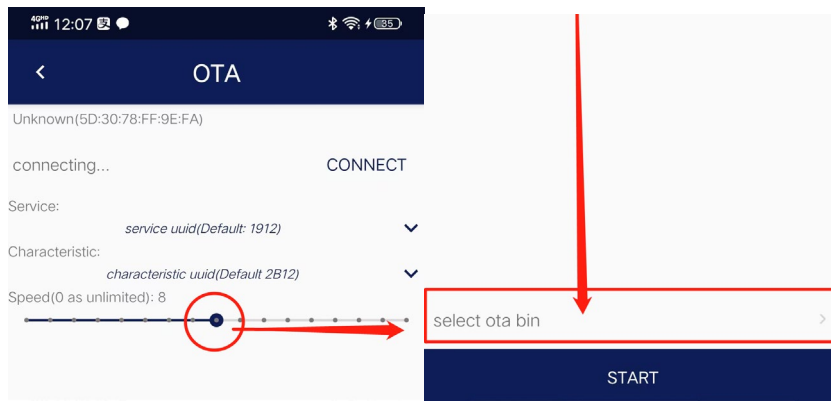

- d) Busque el archivo bin guardado en la ruta, selecciónelo y haga clic en Iniciar actualización



- e) Espere a que el progreso alcance el 100% para completar la actualización.

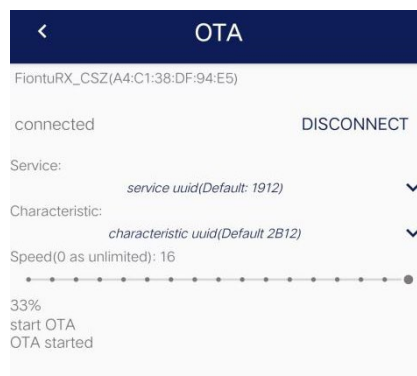

----- ENCIMA -----

## 6. 【 Declaración 】

- Generalmente, si se interrumpe una actualización OTA, solo es necesario reiniciar el dispositivo. Sin embargo, no se puede descartar que la actualización haya causado un fallo del dispositivo.
- Las actualizaciones OTA son riesgosas, evalúelas usted mismo.
- Este documento solo aplica a las actualizaciones de los productos de infoSVC . La empresa se reserva el derecho de interpretación.